

LAUDO TÉCNICO – RUA PRIMEIRA VITÓRIA

Planejamento – Obras e Serviços de Engenharia - Lei 14.133/2021

Caracterização da área:

A Rua Primeira Vitória, situada no bairro Santo Antônio, com pavimentação em CBUQ, se configurando em uma pista simples com uma faixa de rolamento definida, com aproximadamente 4,5 metros de largura, é uma via urbana do município de Juiz de Fora que fornece importante acesso para os residentes da área, bem como, para veículos e prestadores de serviço e o comércio local.

Em 23 de fevereiro de 2026, em decorrência de chuvas intensas e volume excepcional, ocorreram danos severos a dois trechos distintos, onde o primeiro possui aproximadamente 15 metros e o segundo de aproximadamente 12 metros da rua Primeira Vitória, com ocorrência de deslizamento de solo nos taludes adjacentes à mesma, culminando em destruição total do passeio público que havia no local e parcial de trechos do pavimento da via, além da instabilização destes trechos, causando bloqueio do tráfego local e mudança nos itinerários de coleta de resíduos sólidos e transporte público.

Ressalta-se ainda que, em decorrência do evento pluviométrico de chuvas intensas ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2026 que culminou no escorregamento dos taludes marginais à via, também resultou em danos a algumas edificações situadas mais abaixo na encosta escorregada. Em complementação, ressaltamos que o acesso de entrada no terreno das edificações danificadas, se dá no próprio logradouro, em mesmo nível, estando estas estruturas já em nível inferior ao logradouro.



Figura 01 - Local da Intervenção: -21.778645, -43.309502 - Discriminação dos 2 trechos afetados em decorrência dos deslizamentos de solo dos taludes adjacentes a rua Primeira Vitória após intensas chuvas que acometem o município no dia 23 de fevereiro de 2026.



Figura 01 - Local da Intervenção: -21.778645, -43.309502 - Trecho 1: Descolamento do passeio público próximo ao trecho acometido com o deslizamento de solo do talude adjacente à via, com presença de abatimento já no passeio público.

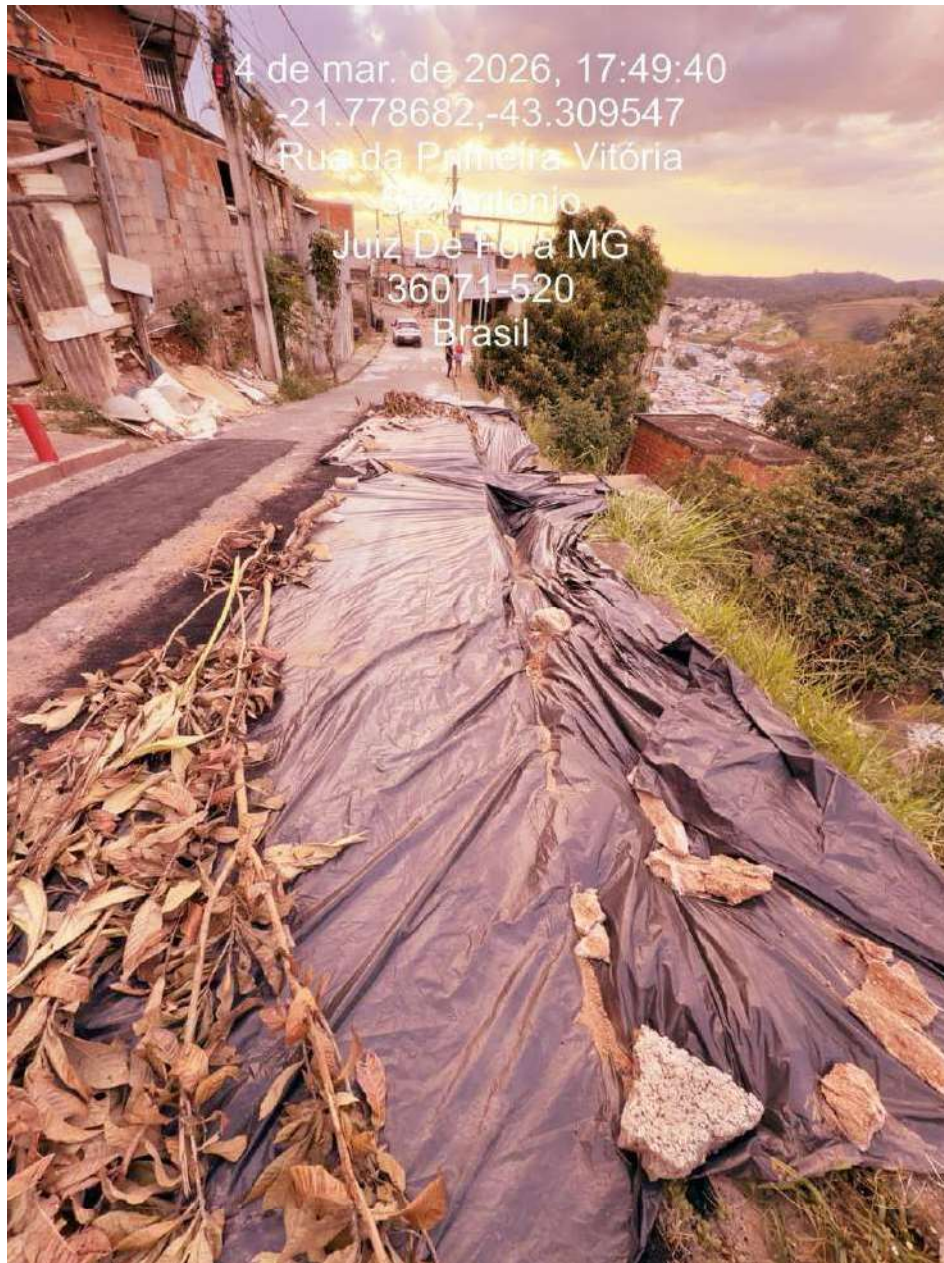


Figura 02 - Local da Intervenção: -21.778645, -43.309502 - Trecho 1: Ponto do primeiro trecho onde ocorreu o deslizamento de solo do talude adjacente à via com colapso total do passeio público e danos parciais a via com diminuição da sua largura efetiva. O local consta protegido com lona plástica para mitigar a evolução do cenário para novos deslizamentos.

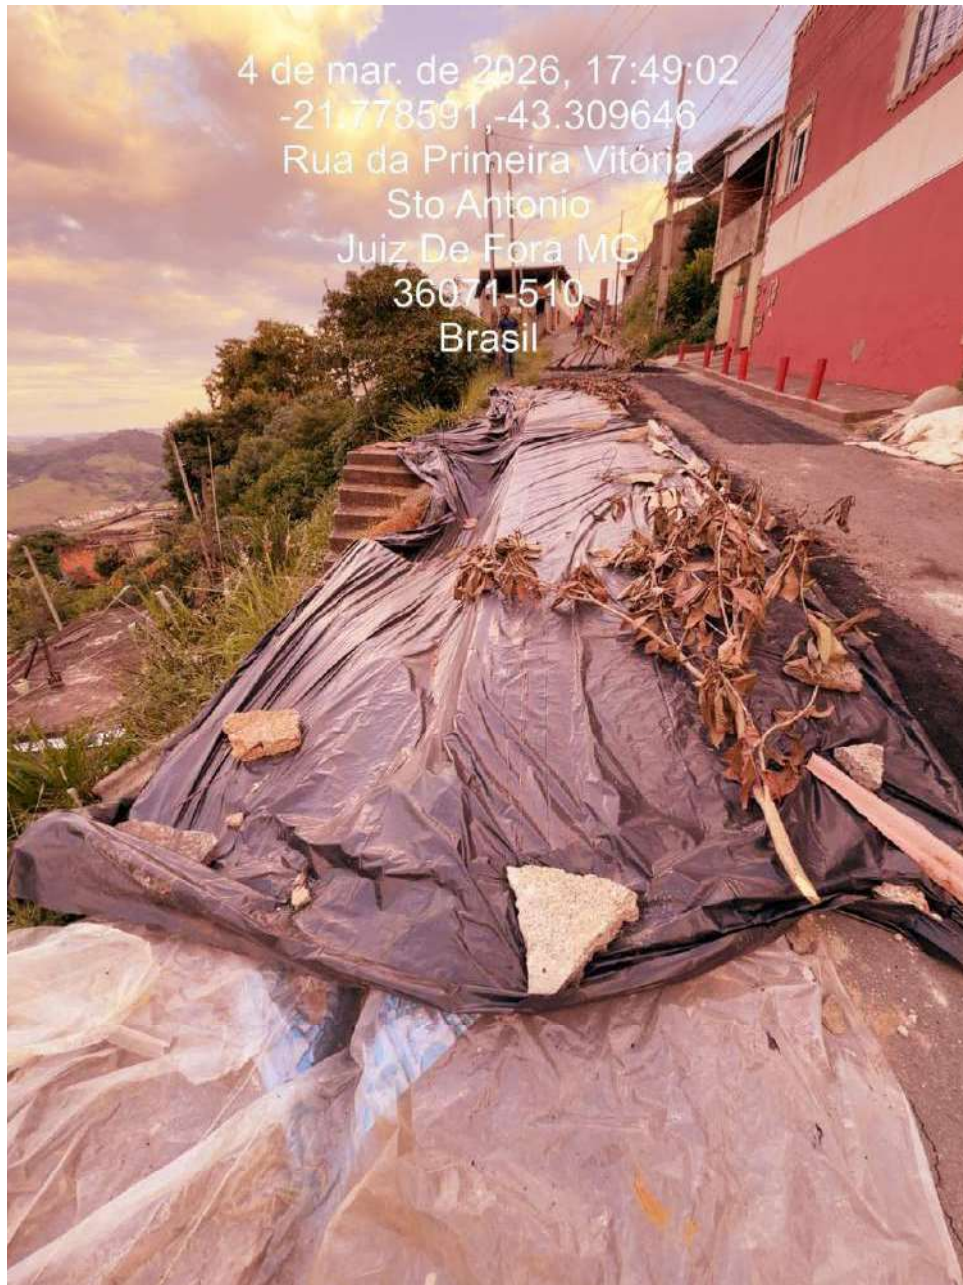


Figura 03 - Local da Intervenção: -21.778645, -43.309502 - Trecho 1: Segundo ponto de vista, do primeiro trecho da rua Primeira Vitória, onde ocorreu deslizamento de solo do talude adjacente à via com colapso total do passeio público e danos parciais a via, causando sua instabilização.



Figura 03 - Local da Intervenção: -21.778645, -43.309502 - Trecho 1: Layout de implantação de cortina atirantada (destaque em verde)



Figura 04 - Local da Intervenção: -21.778172, -43.312179 - Trecho 2: Segundo trecho acometido pelos deslizamentos de solo que ocorreram nos taludes adjacentes a via Primeira Vitória após intensas chuvas que acometeram o município de Juiz de Fora no dia 23 de fevereiro de 2026, com danos parciais a via e estreitamento deste trecho com diminuição da largura efetiva da via.



Figura 04 - Local da Intervenção: -21.778172, -43.312179 - Trecho 2: Edificação situada mais abaixo na encosta, diretamente atingida pelo deslizamento de solo, com danos parciais.



Figura 05 - Local da Intervenção: -21.778172, -43.312179 - Trecho 2: Estreitamento da pista devido a colapso de parte do pavimento em decorrência do movimento de massa ocorrido no dia 23 de fevereiro devido as intensas chuvas que acometeram o município no dia 23 de fevereiro de 2026. O local consta protegido com lona plástica para minimizar uma possível o evolução do cenário.



Figura 06 - Local da Intervenção: -21.778172, -43.312179 - Trecho 2: Layout de implantação de cortina atirantada destacada em vermelho

Conclui-se, portanto, que o evento decorrente das precipitações intensas ocorridas no dia 23 de fevereiro de 2026 culminaram em danos na pavimentação de trechos da rua Primeira Vitória, localizada no bairro Santo Antônio, em decorrência da movimentação de solo ocorrida no talude adjacente à via, o qual culminou na instabilização dos trechos especificados acima. O evento causou, ainda, interdição total do trecho, cerceando o acesso pleno à área e também, ocorreram danos nas edificações situadas imediatamente abaixo, principalmente do trecho 2 em decorrência do deslizamento de solo do talude adjacente à via.

ENG. LEONARDO LEON LEITE MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE OBRAS